



4-1. Настройка

Подготовка под размер головы.

1. Длину окружности головы можно увеличить или уменьшить, вращая ручку с накаткой на затылочной части оголовья. (см. "У" на рис.1). Данная процедура выполняется при надежной фиксации сварочной маски и позволяет получить натяжение, необходимое для надежной фиксации сварочной маски на голове.

2. Если наголовник сидит на голове слишком высоко или слишком низко, отрегулируйте ремень, который проходит через лакушку. Для этого оставьте конец ремня, выдавив стопорный щипц из отверстия на ремне. Перенесите две части ремня относительно друг друга на требуемую длину и вставьте стопорный щипц обратно (см. "W" на рис.1).

3. Проделайте пологанку наголовника, приподнимая и опуская сварочную маску в надетом положении. Если при этом ощущается свободный ход оголовья, произведите повторную регулировку, пока не добьетесь надежной посадки.

Регулировка расстояния от глаз до светофильтра.

1. Ослабьте гайки фиксаторы (см. "Т" на рис. 1) и двигайте маску **к** или от вашего лица. Убедитесь, что расстояние между обиими глазами и светофильтром одинаковые, чтобы избежать неравномерного затемнения светофильтра.

Выбор диапазона затемнения (АСФ 705, АСФ 905).

1. Переключите регулятор в нужный вам диапазон затемнения (см. рис.2).

Режим GRIND "шлифовка/резка" (АСФ 605, АСФ 615, АСФ 705, АСФ 905).

1. Режим "шлифовки" GRIND используется при обработке металла абразивными и шлифовальными кругами. В данном положении светофильтр выключается. Переключите регулятор в положение "GRIND" на внешней регуляторе (см. рис.3).

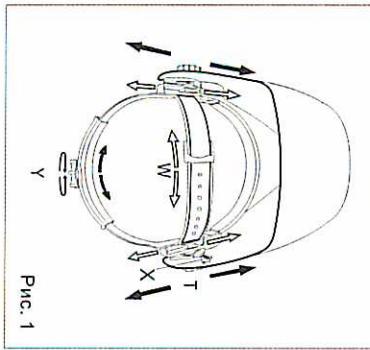


Рис. 1

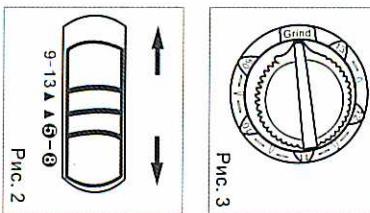


Рис. 2



5-1. Регулировка времени задержки

Светофильтр автоматически возвращается в светлое состояние по окончанию сварки. Регулирование времени задержки может исполнить преждевременное открытие по окончанию сварки, когда дуги уже нет, но расплавленный металл еще ярко светится, а также для предотвращения миграции светофильтра при кратковременных паузах. Задержка может быть короткой (Млп) и длинной (Мах). Плавная регулировка осуществляется с помощью ручки. (см. рис. 4) расположенной на внутренней стороне светофильтра. Короткая задержка подходит для точечной сварки, длинная задержка для сварки с большой силой тока.

5-2. Регулировка чувствительности

Чувствительность может быть "Hi" (высокая) или "Low" (низкая). Плавная регулировка осуществляется с помощью ручки (см. рис.5). Средневысокая чувствительность рекомендуется для большинства областей применения. Нижняя чувствительность подходит для сварки с малой силой тока, TIG и других областей применения. При работе на сопле, в ярко освещенном помещении или рядом с другим сварщиком необходимо поставить ручку регулятора "чувствительность" в положение "Low" (низкая). Чтобы получить оптимальный эффект, рекомендуется сварщика установить высокую чувствительность, а затем постепенно уменьшить до такого уровня, когда сварщик укажет реагировать только на сварочный дугу, а не на окружающее освещение (сопле, яркое освещение в помещении дуга другого сварщика и т.д.). Если регулятор чувствительности стоит в положении "Hi", то светофильтр блокируется в темном состоянии.

5-3. Питание

Для замены элементов питания (АСФ 605, АСФ 615, АСФ 705, АСФ 905) используйте новые однотипные литиевые элементы. Проверьте дату выпуска и дату, до которого следует использовать данный элемент питания. Обратите внимание, что если на элементе стоит только одна дата, то это окончательная дата использования элемента, а не дата изготовления.

ВНИМАНИЕ! Когда горит красный светодиод на внутренней стороне АСФ 605, АСФ 615, АСФ 705, АСФ 905 замените элемент питания. Без произведения данного действия продолжать работу ЗАПРЕЩЕНО!

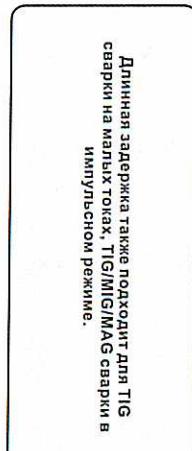


Рис.4

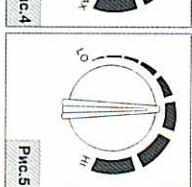


Рис.5



Рекомендуемая степень затмения для различных способов сварки

Сварочный ток, А											
Режим	15	6	10	15	30	40	60	70	100	125	150
MMA	8	9	10	11	12	13	14				
TIG	8	9	10	11	12	13					
MIG/MAG											
плазменная резка	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
погружение сварки											

Технические характеристики

Оптический класс светофильтра	1/11/12
Поле зрения, мм	91*79 (АСФ 405), 96*79 (АСФ 505), 100*49 (АСФ 615), 100*53 (АСФ 905), 100*67 (АСФ 905).
Затмение в светлом состоянии	DIN 4
Регуировка степени затмения	пплавная (АСФ 505, АСФ 605, АСФ 615, АСФ 705, АСФ 905)
Регулятор затмения	направленный (АСФ 605, АСФ 605, АСФ 615, АСФ 705, АСФ 905)
Включение/Выключение	автоматическое
Регулятор чувствительности	плавная регулировка (АСФ 505, АСФ 605, АСФ 615, АСФ 705, АСФ 905)
Защита от УФ-излучения	до 13 DIN
Источник питания	специальная блокированная системой блокировки (АСФ 605, АСФ 615, АСФ 705, АСФ 905)
Время срабатывания	1/30000 сек, 1/10000 (АСФ 405)
Время задержки	плавная 0, 1-1,0 сек
Режим шлифовки	есть (АСФ 605, АСФ 615, АСФ 705, АСФ 905)
Температура эксплуатации, С	-10 ~ +55
Материал маски	удоропрочный пластик
Вес	490 гр. (АСФ 405), 500 гр. (АСФ 505), 505 гр. (АСФ 605), 515 гр. (АСФ 615), 625 гр. (АСФ 705), 590 гр. (АСФ 905)

3. Техническое обслуживание



Замена защитных стекол светофильтра выполняется при их повреждении (царапины, трещины, сколы). Продвиньте защелки к середине светофильтра, поднимите светофильтр и извлеките защитное стекло. Установите новое стекло обратно на место и защелкните светофильтр.

Замените внутреннее защитное стекло, если оно повреждено (царапины, трещины, сколы). Снимите поврежденное стекло концом пальца с помощью ниши, расположенной в нижнем краю смотрового окна. Зафиксируйте новое защитное стекло в обратном порядке.

Протирайте маску мягкой тканью. Регулярно очищайте рабочие поверхности светофильтра. Применение концентрированных моющих растворов не допускается. Датчики и солнечные батареи протирайте чистой мягкой тканью без ворса, смоченной этиловым спиртом. После чего протрите насухо мягкой тканью без ворса.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ

- Неравномерное затмение**
Равное расстояние от глаз до фильтра из-за неправильной регулировки крепления. (Отрегулируйте крепление так, чтобы выровнять расстояние от глаз до светофильтра.)
- Медленный отклик**
Слишком низкая рабочая температура (Не используйте маску при температуре окружающей среды ниже -10 град. С.)
- Светофильтр не работает**
Внешнее защитное стекло запрессовано (Замените его на новое.)
Оптические датчики GRIND® - в АСФ 605, АСФ 615, АСФ 905.
Снимите шлифовки (Установите высокую чувствительность светофильтра.)
Проверьте элементы питания, убедитесь, что они в хорошем состоянии и вставьте правильно, также проверьте контактные поверхности и при необходимости прочистите их (АСФ 605, АСФ 615, АСФ 705, АСФ 905).

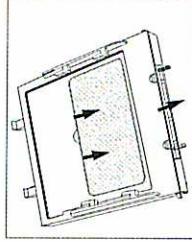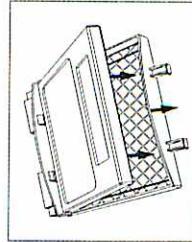

1. Меры предосторожности

При сварке брызги расплавленного металла разлетаются на значительные расстояния, что вызывает опасность получения ожога. Поэтому для защиты необходимо использовать сварочные маски.

Нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ часто приводит к самым печальным последствиям - пожарам, взрывам и, как следствие, травмам и гибели людей.



ВНИМАНИЕ!!!

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВАРОЧНОЙ МАСКИ
ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ.



Гарантийный талон

Модель

Дата продажи " " 20 г.

Организация

Адрес

Подпись продавца

М.П.

Подпись покупателя

Гарантийные обязательства

ВНИМАНИЕ: Срок гарантии 12 месяцев со дня даты продажи.

1. Гарантия распространяется при условии соблюдения требования по эксплуатации.

2. Гарантия не распространяется на маски:

- имеющие повреждения, вызванные различными внешними воздействиями, а также проникновение внутрь изделия посторонних предметов (насекомых, животных, пыли, жидкости);
- подвергшиеся вскрытию, ремонту или модификации вне уполномоченной сервисной мастерской.



3. Внешние и внутренние защитные стекла относятся к расходным запчастям и не подлежат гарантии.

- 4 - Степень затемнения в открытом состоянии
- 4/5-8/4/9-13 1/1/1/2 EN 379 (ACФ 705, АСФ 905)
4/9-13 1/1/1/2 EN 379 (АСФ 505, АСФ 605, АСФ 615)
- 5 - Минимальная степень затемнения в закрытом состоянии (ACФ 705, 905)
9 - Максимальная степень затемнения в закрытом состоянии (ACФ 505, 605, 615)
- 13 - Максимальная степень затемнения в закрытом состоянии (ACФ 505, 605, 615)
- 1 - Оптический класс
- 1-Класс рассеивания
- 1 - Класс однородности
- 2 - Класс угловой однородности
- EN 379 - Стандарт




**Маска сварщика
с автоматическим светофильтром**





АСФ 405
АСФ 505
АСФ 605
АСФ 615
АСФ 705
АСФ 905

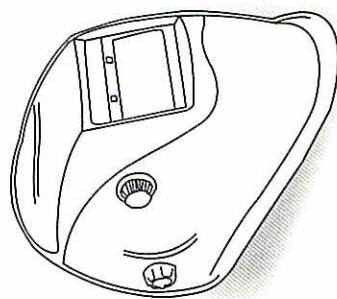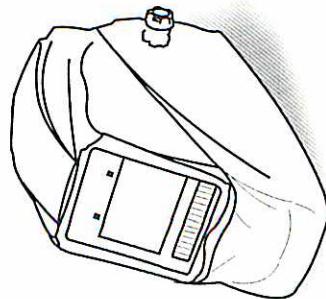

Руководство пользователя

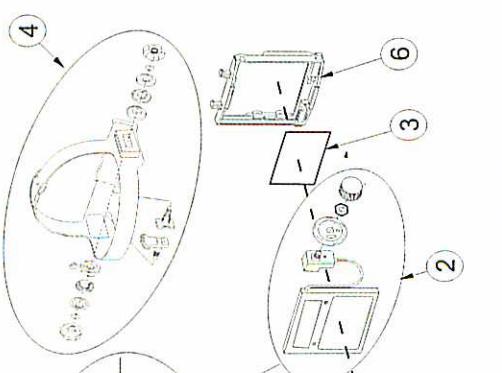

№	Описание
1	Внешнее защитное стекло
2	Светофильтр
3	Внутреннее защитное стекло
4	Наголовник
5	Корпус маски сварщика
6	Рамка светофильтра

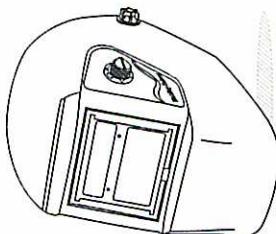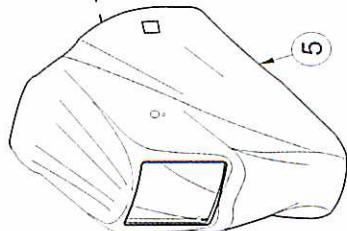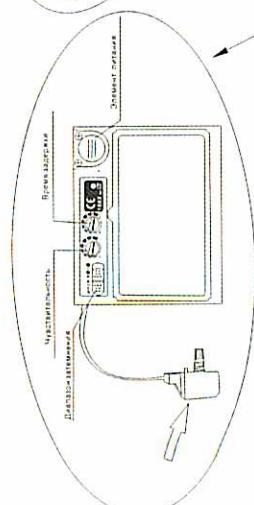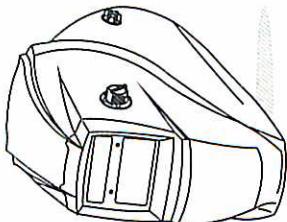

EN 379

